


住宅損害見取図

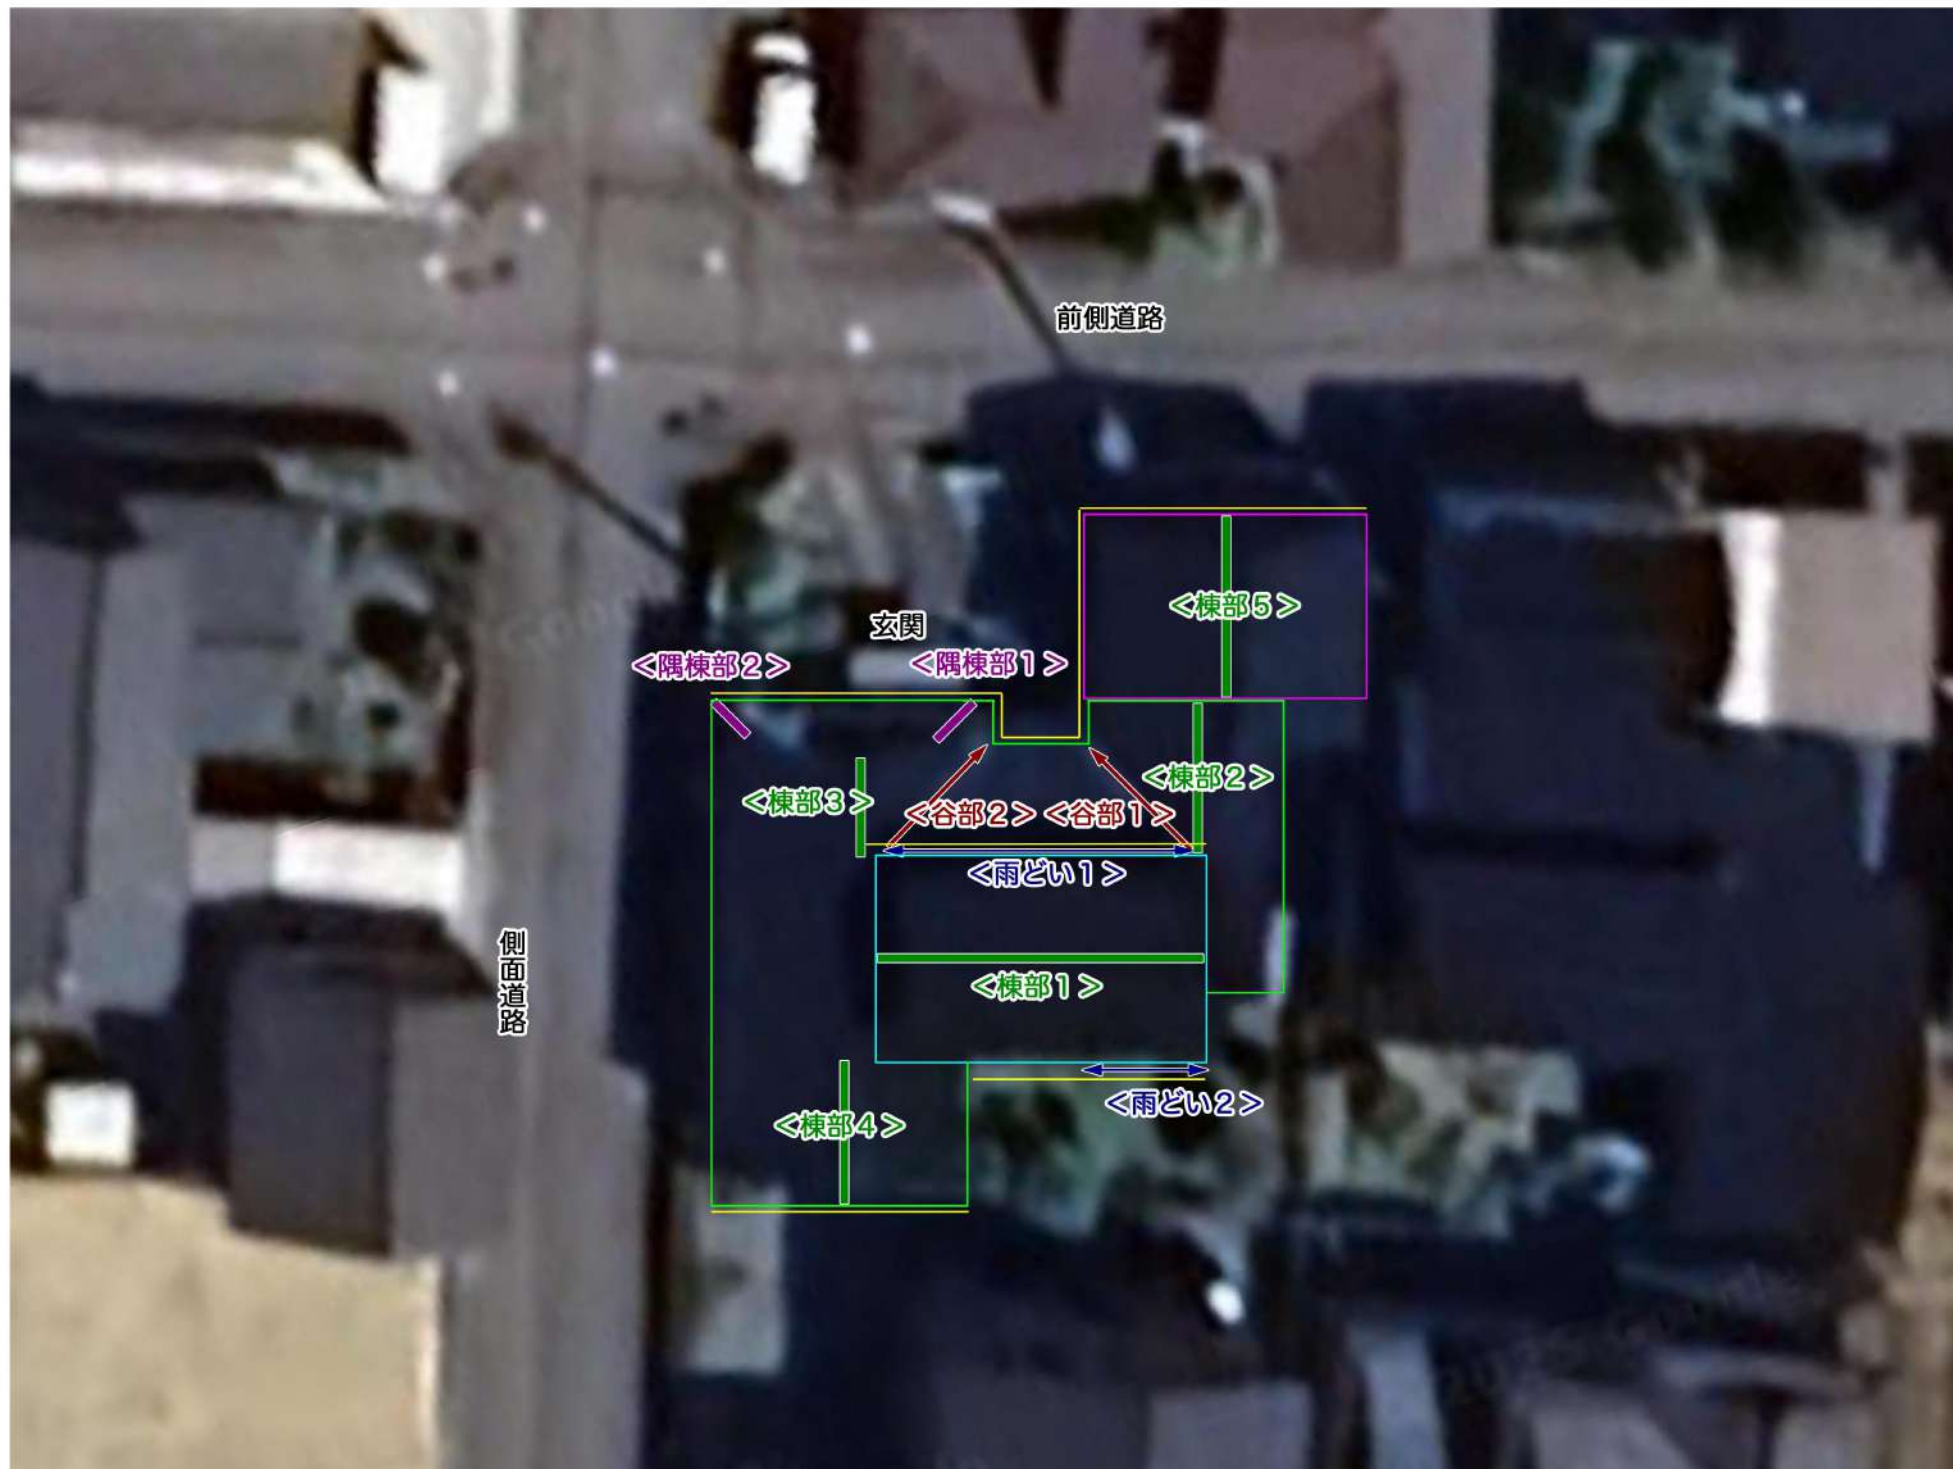





2025/4/2 10:17




2段目ののし瓦が1段目よりもズレ出ていました。

2025/4/2 10:17





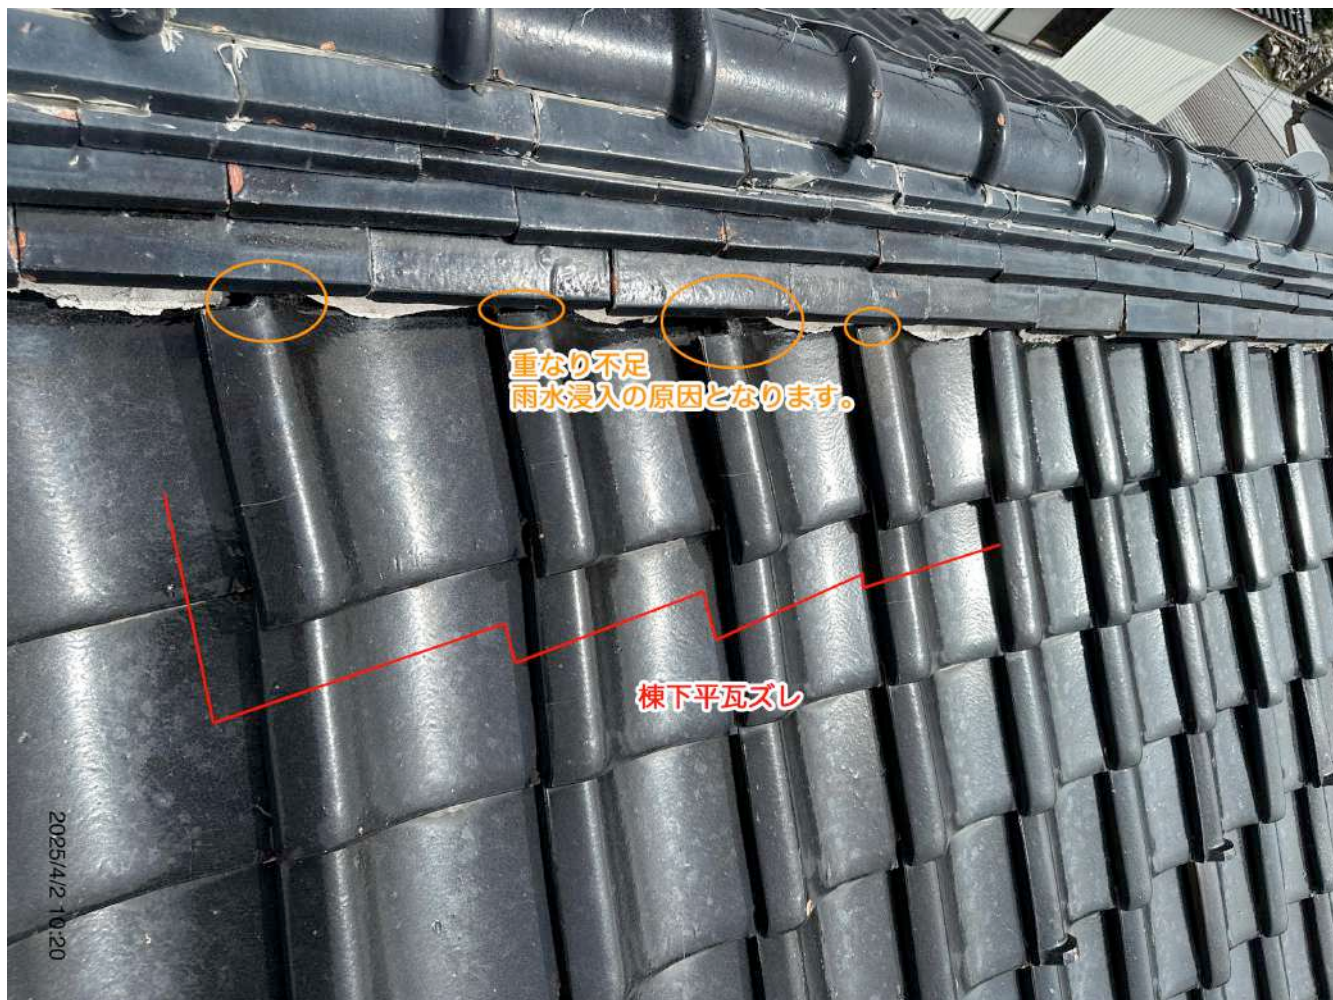

<棟部2>

雪の影響により、冠・のし瓦に蛇行・ズレ・チリ不良が発生していました。

2025/4/2 10:23

2025/4/2 10:24



2025/4/2 10:25


冠瓦を中央に仮復旧してあります。



<棟部3>

雪の影響により、冠・のし瓦に蛇行・ズレ・チリ不良が発生していました。



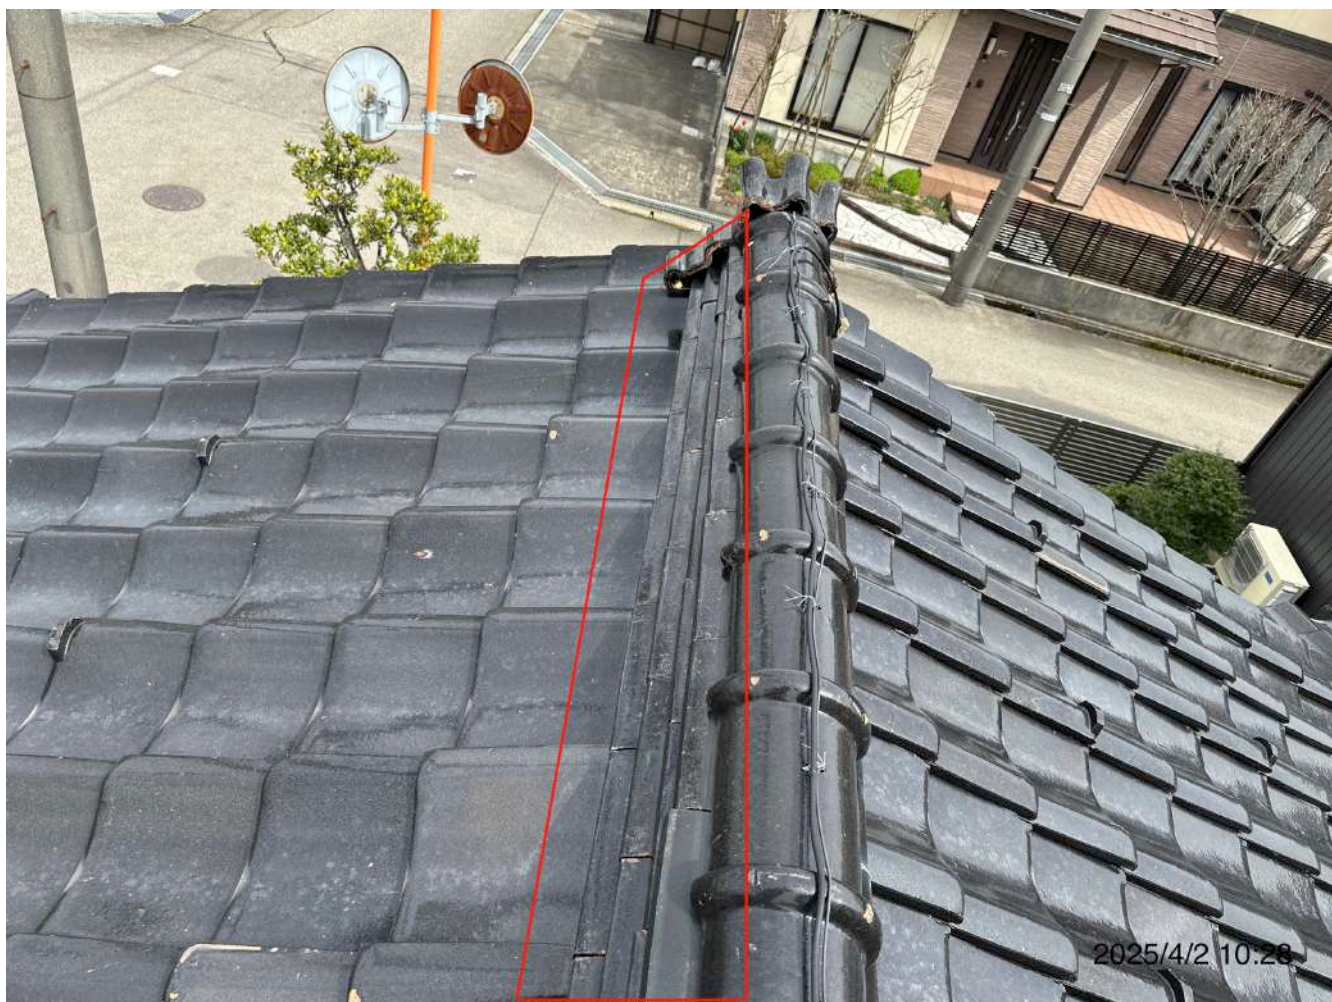



2025/4/2 10:28



2025/4/2 10:29

冠瓦を中央に仮復旧してあります。

＜棟部4＞
雪の影響により、
冠・のし瓦に蛇行・ズレ・チリ不良が発生していました。

2025/4/2 10:29

2025/4/2 10:29





<棟部5>


雪の影響により、冠・のし瓦に蛇行・ズレ・チリ不良が発生していました。









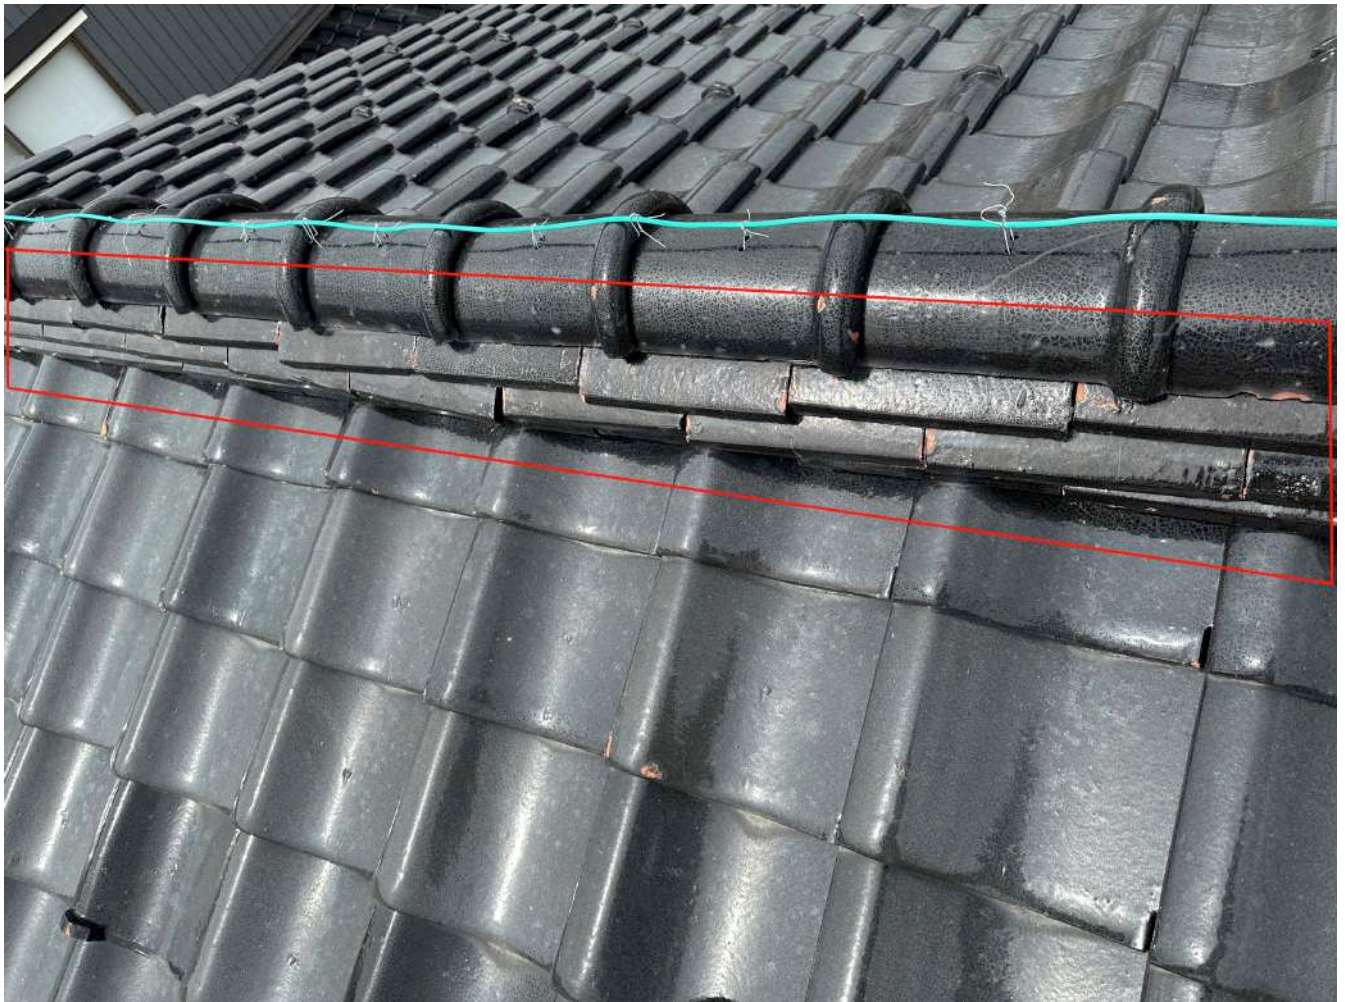









棟土止め・吹き込み止め面戸瓦破損

2025/4/2 10:48










<雨どい1>

雪の影響により勾配不良が発生し、正常に排水されていません。



2025/4/2 10:16



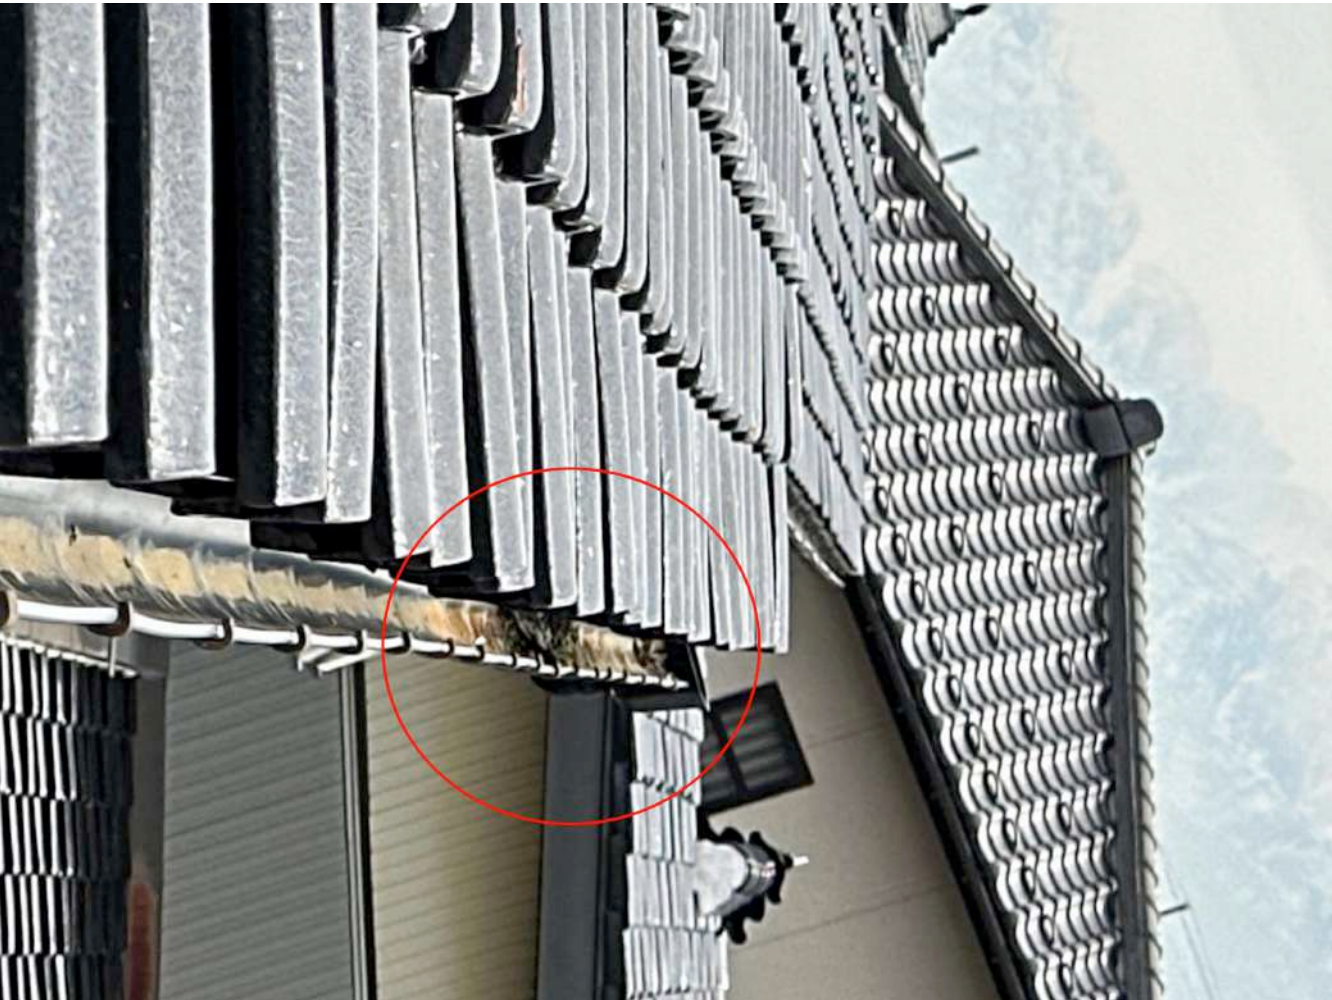

令和7年2月3日から2月8日大雪



屋根瓦棟部雪害例

冠瓦蛇行

↓冠瓦とのし瓦の重なり不足により雨水が浸入

のし瓦

冠瓦

のし瓦ズレ

屋根瓦棟部地震被害例

雪害の場合には「蛇行・ズレ」が地震被害の場合には「崩落」が発生します。

2024/1/6 15:44

2024/1/6 11:50

【施工例】 正常な棟部

